



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

PZM Holding Sp. z o.o.

BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ

01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F; tel. 22 385 85 85, 22 385 85 61; fax 22 385 85 65; email: holding@pzm.pl

OPINIA Nr: 455/04/2025

z dnia: 2025/04/22

Wykonawca opinii : inż. Michał Musiński RS001746

Zleceniodawca: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Adres: Ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

1. Badanie pojazdu w dnia 16.04.2025r. na parkingu przy ulicy Wieżowa 8 w Warszawie.
2. Instrukcja Określania Wartości Rynkowej Pojazdów nr 1/2016, zatwierdzona w dniu 17 maja 2016 roku Uchwałą Zarządu Głównego do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2025

Marka: MITSUBISHI

Model: Pajero 3.2 DI-D DPF MR`16 E6

Wersja: Instyle 4WD AT

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Rok produkcji: 2017

Nr rejestracyjny: WW969XY
VIN: JMBLYV98WHJ602545

Nr INFO-EKSPERT	023-01643
Data pierwszej rejestracji	2017/11/24
Data ważności badania technicznego	2025/11/15
Wskazanie drogomierza	151564 km
Okres eksploatacji pojazdu (17/11/24-25/04/16)	89 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkowita	3030 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 7 osobowe
Konstrukcja	samochośna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	3200 ccm / 140kW (190KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2016.05-2017.07)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Audio System Rockford Fosgate	29	Relingi dachowe
2	Blokada mechanizmu różnicowego centralnego	30	Roleta do bagażnika
3	Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu	31	Siedzenia w II rzędzie dzielone
4	Czujnik deszczu	32	Siedzenia w III rzędzie składane
5	Czujnik zmierzchu	33	Stopnie boczne
6	Czujniki parkowania	34	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
7	Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą	35	System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu
8	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	36	System Bluetooth

9	Filtr p/pyłkowy	37	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
10	Głośniki 12 szt.	38	System kontroli trakcji ASTC
11	+Hak holowniczy	39	System nawigacji satelitarnej HDD
12	Immobilizer	40	Szyba przednia z pasem p/słonecznym
13	Kamera cofania	41	Szyba tylna ogrzewana
14	Klimatyzacja automatyczna	42	Szyby tylne przyciemniane
15	Klimatyzacja tylna	43	Szyby tylne uchylne
16	Kolumna kierownicy regulowana	44	Światła p/mgielne przednie
17	Kompas	45	Światło dodatkowe STOP
18	Komputer pokładowy	46	Tapicerka ze skóry
19	Kurtyny powietrzne boczne	47	Tarcze kół ze stopów lekkich
20	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	48	Tempomat
21	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	49	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
22	Obrotomierz	50	Wspomaganie układu kierowniczego
23	Podgrzewacz paliwa	51	Wyświetlacz wielofunkcyjny
24	Podłokietnik centralny przedni	52	Zamek centralny zdalnie sterowany
25	Podłokietnik siedzeń tylnych	53	Zderzaki w kolorze nadwozia
26	Poduszka powietrzna kierowcy	54	Zegar
27	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	55	Złącze "USB"
28	Poduszki powietrzne boczne przednie		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Fotele przednie regulowane elektrycznie
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 4 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
- 5 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 6 Radioodtwarzacz CD + MP3 + zmieniarz CD
Zmieniarz CD
Radioodtwarzacz CD + MP3
- 7 Reflektory ksenonowe + spryskiwacze reflektorów
Spryskiwacze reflektorów
Reflektory ksenonowe
- 8 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MICHELIN 265/60 R18 114V XL CROSSCLIMATE SUV TL	5,0	59
Przednie prawe:	MICHELIN 265/60 R18 114V XL CROSSCLIMATE SUV TL	5,0	59
Tylne lewe:	MICHELIN 265/60 R18 114V XL CROSSCLIMATE SUV TL	5,0	59
Tylne prawe:	MICHELIN 265/60 R18 114V XL CROSSCLIMATE SUV TL	5,0	59

STAN TECHNICZNY POJAZDU

NADWOZIE:

Nadwozie zabrudzone oraz mokre co utrudnia weryfikację drobnych uszkodzeń powłoki lakierowej.

- Uszkodzenie punktowe powłoki lakierowej listwy lewych przednich drzwi.

- Przebarwienia po usunięciu logotypów oraz powłoka lakierowa pozbawiona połysku na poszyciu zewnętrznym pokrywy komory silnika.



- Uszkodzenia powłoki lakierowej nakładki na zderzak przedni.
- Uszkodzenia (zarysowania) powłoki lakierowej prawego przedniego błotnika.
- Liczne punktowe odpryski szyby przedniej.
- Uszkodzenie powłoki lakierowej z ogniskami korozji poszycia zewnętrznego prawego przedniego słupka.
- Uszkodzona (zarysowana) powłoka lakierowa obudowy prawego lusterka.
- Zarysowanie powłoki lakierowej listwy prawych przednich drzwi.
- Zarysowanie powłoki lakierowej listwy prawych tylnych drzwi.
- Punktowe uszkodzenia powłoki lakierowej nakładki na zderzak tylny.
- Zarysowanie powłoki lakierowej listwy łukowej lewego tylnego koła.
- Zarysowanie powłoki lakierowej poszycia zewnętrznego dachu prawych drzwi w górnej części.
- Starta powłoka lakierowa z ogniskami korozji we wnętrzu prawych tylnych drzwi.
- Starta powłoka lakierowa z ogniskami korozji we wnętrzu lewych tylnych drzwi.

WNĘTRZE:

- Starta tapicerka koła kierownicy.
- Wycięty otwór w podsufitce spowodowany montażem specjalistycznego osprzętu.
- Liczne zarysowania struktury tapicerki deski rozdzielczej.
- Zabrudzenie tapicerki podsufitki.

SILNIK I OSPRZĘT:

Wad i usterek nie stwierdzono, praca silnika w pełnym zakresie obrotów, bez uwag.

PODWOZIE I UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Włączona lampka ostrzegawcza informująca o awarii systemu ESP – do weryfikacji w warunkach warsztatowych.

Samochód serwisowany w autoryzowanej stacji obsługi, do wyceny załączono zdjęcia ostatniego wpisu do książki serwisowej.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (95 mies.) 92 800 PLN

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 3 075 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2017/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG 2 753 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 175 500 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 23 936 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 2,87%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE - 435 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE - 35 156 PLN

W tym:

	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-4 931

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej. Uszkodzenia tak jak w opisie stanu technicznego.

Szczególny sposób eksploatacji	-20,0	-19 725
--------------------------------	-------	---------

Samochód używany na terenie lotniska jako pojazd specjalny do serwisowania urządzeń radionawigacyjnych.

Szacunkowy koszt naprawy	-6,6	-6 500
--------------------------	------	--------

Szacunkowy koszt wymiany wykładziny dachu (podsufitki), polerowania elementów poszycia zewnętrznego w celu usunięcia przebarwień po usunięciu logotypów, wymiany przedniej szyby oraz naprawy systemu ESP.

Długotrwały postój	-4,1	-4 000
<i>Pojazd po długotrwałym postoju, uruchomienie silnika możliwe przy użyciu zewnętrznego źródła zasilania. Konieczna wymiana płynów oraz materiałów eksploatacyjnych oraz akumulatora.</i>		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 16 kwietnia 2025 roku wynosi:

63000 PLN

(słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych)

w tym VAT (23,0%) 11780,49 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IV-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowania dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zawieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii.
2. Niniejsza ocena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu oceny i nie powinna być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
3. Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za autentyczność przedstawionych mu dokumentów oraz informacji z nich wynikających. Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny. Nie weryfikowano też ewentualnego istnienia ograniczeń praw rzeczowych.
5. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Spółki PZM Holding Sp. z o. o.

Warszawa dnia 22.04.2023



inż. Michał Musiński
specjalista samochodowy

RS 0017-15 nr decyzyjny z Naleź Ministerstwa Infrastruktury
Certyfikat PZM CCR nr 638

wycenę sporządził
rzeczoznawca pieczęć, podpis

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp. z o.o.
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F
tel. 385-85-85 fax 383-85-65

pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: 455/04/2025

z dnia: 2025/04/22

Wykonawca opinii : inż. Michał Musiński RS001746

Zleceniodawca: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Adres: Ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2025

Marka: MITSUBISHI

Rok produkcji: 2017


Model: Pajero 3.2 DI-D DPF MR`16 E6

Wersja: Instyle 4WD AT

Nr rejestracyjny: WW969XY

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

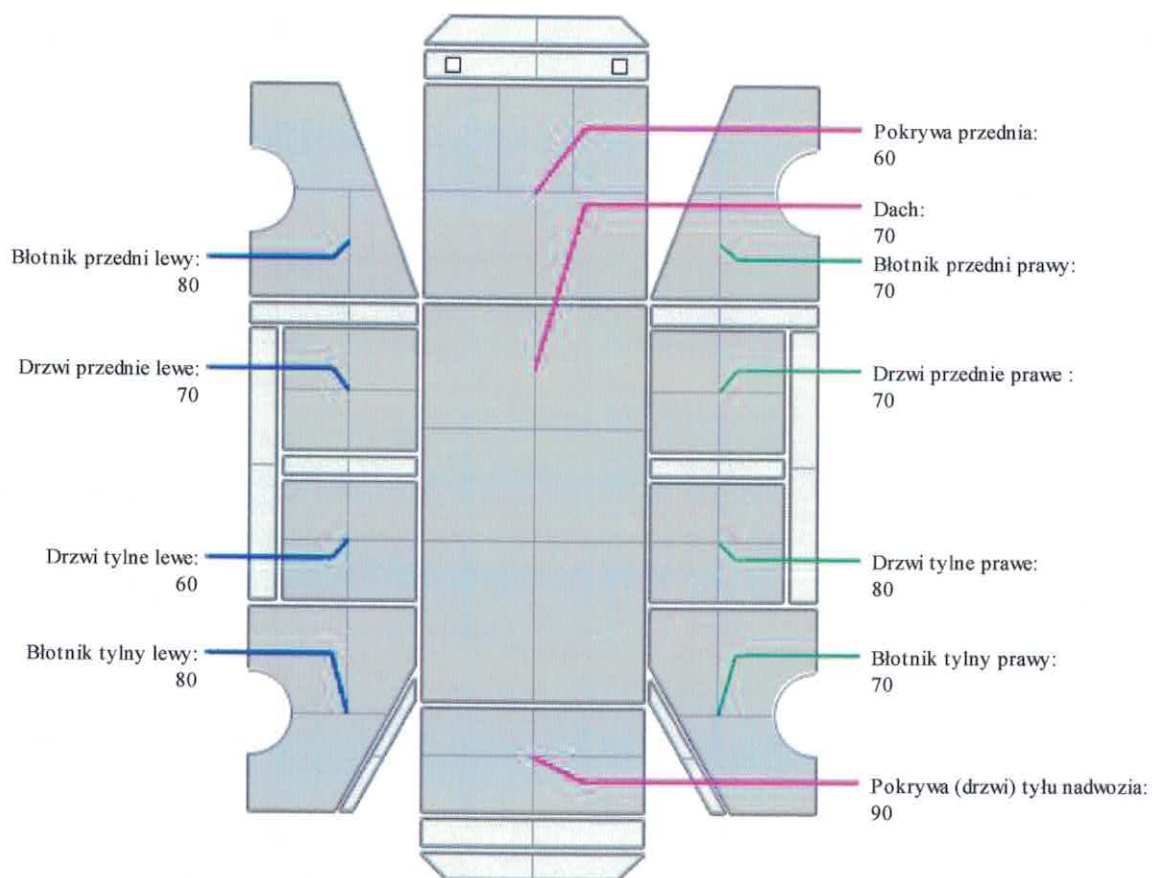

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2025

Marka: MITSUBISHI

Rok produkcji: 2017

Model: Pajero 3.2 DI-D DPF MR'16 E6

Wersja: Instyle 4WD AT

Nr rejestracyjny: WW969XY

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

